Manual de instruções | Paquímetros digitais com resolução de 0,005mm

Leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar o equipamento.

Especificações

Faixa de medição:

0-150mm/0-6"

0-200mm/0-8"

0-300mm/0-12"

Exatidão:

±0,020mm

±0,025mm

±0,035mm

Modelo: Resolução: 100.179D

100.179E

100.179F

Velocidade de medição:

0,005mm/.0002"

0,005mm/.0002"

0,005mm/.0002"

Temperatura de trabalho: Temperatura de armazenagem: < 1,5m/s0 ~ +40 ℃ -10 ~ +60 ℃

Umidade relativa:

< 80%

Alimentação:

1 bateria 1,5V (LR44 ou SR44)

Vida útil da bateria:

1 ano sob condições normais de uso

Nomenclatura:

Face de medição de ressalto

2.

1.

4.

5.

Faces de medição interna

3.

Faces de medição externa Tecla de conversão da unidade [mm/inch]

Tecla liga/desliga [ABS]

6.

Tecla de zeragem [ON/OFF/0]

7.

Parafuso trava Disnlay

8. 9.

Tampa de saída de dados

10.


Tampa da bateria

11.

Escala capacitiva

12.

I imitador 13. Vareta de profundidade

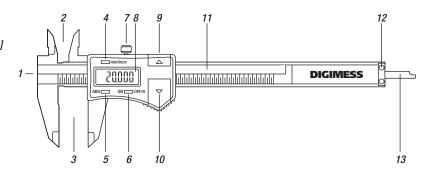

Funções

Liga/desliga:

O paquímetro liga ao pressionar uma vez a tecla [ON/OFF/0]. O paquímetro desliga ao pressionar e

manter pressionada a telca [ON/OFF/O] por 3

segundos.

Conversão de unidades:

O paquímetro converte as unidades entre milímetros

(mm) e polegadas decimais (in) ao pressionar uma

vez a tecla [mm/inch].

Zeragem:

O paquímetro faz a zeragem do display ao pressionar

uma vez a tecla [ON/OFF/0]. A zeragem pode ser

realizada em qualquer ponto da escala.

Conversão do modo de medição:

O paquímetro converte o modo de medição entre

absoluto (ABS) e incremental (INC) ao pressionar uma

vez a tecla [ABS]

Absoluto (ABS):

Esta função permite você alternar entre 2 pontos de zeragem, a zeragem ABS (absoluta) e a zeragem INC (incremental). Assim você pode realizar uma medição comparativa zerando o paquímetro em qualquer ponto da escala no modo INC, pois quando retornar ao modo ABS sua zeragem original estará preservada

Baixa carga da bateria:

A baixa carga da bateria é indicada ao surgir o

símbolo de uma bateria vazia no display.

Enquanto o display mostrar este símbolo o paquímetro ainda é capaz de medir normalmente.

A bateria deve então ser substituida nesse momento.

antes que o display apague totalmente.

Substituição da bateria:

Para substituir a bateria deve-se retirar a tampa da bateria deslizando-a suavemente para baixo. Cuidado

ao retirar ou inserir a tampa da bateria para não danificar seus encaixes. Eles são muito delicados.

Retire a bateria usada e coloque a nova bateria (seguindo o modelo indicado neste manual) cuidadosamente para não danificar os contatos.

O lado positivo (+) deve ficar para cima. Monte a tampa novamente.

Em alguns casos a bateria pode sobrecarregar o circuito do instrumento, travando todos os dígitos do display ou travando o display em 0,00mm.

Recomendamos então reiniciá-lo retirando a bateria e deixando-a fora do instrumento aproximadamente 1 minuto antes de colocá-la

novamente.

Contato: sac@digimess.com.br

Este produto possuiu 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado na China. Importado por Digimess Instrumentos de Precisão Ltda. CNPJ 05.396.034/0001-60




Manutenção e cuidados:


- 1) Antes de utilizar o paquímetro tenha certeza que todas suas partes estão livres de sujeira, poeira, oleosidade. Tenha atenção especial as faces de medição, a escala e as guias. Sempre use um pano macio ou flanela para fazer a limpeza. Utilize produtos apropriados (álcool isopropílico por exemplo).
- 2) Mantenha as guias sempre lubrificadas com uma fina camada de óleo apropriado. Não utilize óleo em excesso. Ao guardar o paquímetro aplique também uma fina camada de óleo evitando oxidação.
- 3) Antes de realizar medições com o paquímetro tenha certeza as faces de medição estão preservadas. Ao olhar as faces de medição contra a luz não deve haver passagem de claridade.
- **4)** Evite choques, impactos e quedas, principalmente nas faces de medição. Não utilize as faces de medição do paquímetro para outros fins que não sejam suas medições.

- 5) Evite o uso do paquímetro sob a luz direta do sol. Não guarde o paquímetro em locais de temperaturas extremamente quentes ou frias.
- 6) Não utilize lápis elétrico para gravação (de número de patrimônio por exemplo) no corpo do paquímetro, evitando risco de danos ao circuito eletrônico.
- 7) A bateria deve ser retirada do paquímetro caso o mesmo fique muito tempo armazenado sem utilização, caso contrário pode haver vazamento do líquido da bateria danificando o circuito eletrônico.
- 8) Caso ocorra contato de material líquido (água, óleo, lubrificante) na escala do paquímetro, a mesma deve ser completamente seca antes de retornar a sua utilização normal. Caso o paquímetro seja utilizado com a escala úmida, seus dígitos e medições poderão variar. Para utilização de paquímetros em ambientes agressivos recomendamos os modelos com proteção IP65 ou IP67.


Medição correta com o paquímetro quadrimensional

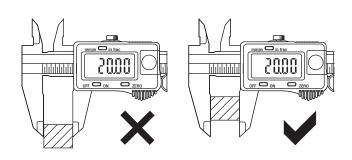


1) Medição externa: Sempre mantenha a maior área de contato possível nas faces de medição externas. Evite utilizar somente a extremidade dos bicos.

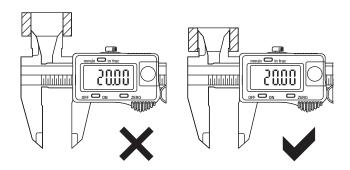

2) Medição interna: Insira sempre as faces de medição internas na maior profundidade possível dentro da peça. Evite utilizar somente a extremidade dos bicos. Para medição de peças cilíndricas sempre procure pela maior abertura. Para medição de peças planas sempre procure pela menor abertura.

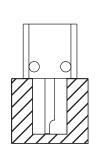

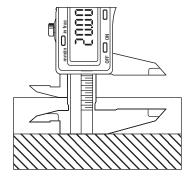

- **3) Medição de profundidade:** Mantenha sempre a vareta de profundidade perpendicular a superfície de medição.
- **4) Medição de ressalto:** Posicione sempre a face de medição de ressalto paralela a superfície de medição.

Contato: sac@digimess.com.br

Este produto possuiu 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Fabricado na China. Importado por Digimess Instrumentos de Precisão Ltda. CNPJ 05.396.034/0001-60

