

Manual de instruções / Paquímetros digitais para paredes de tubos


Leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar o equipamento.

Especificações

Faixa de medição:	0-150mm/0-6"	0-200mm/0-8"	0-300mm/0-12"
Exatidão:	±0,03mm	±0,03mm	±0,04mm
Modelo:	100.255	100.256	100.257
Resolução:	0,01mm/0.0005"	0,01mm/0.0005"	0,01mm/0.0005"
Velocidade de medição:	< 1,5m/s		
Temperatura de trabalho:	0 ~ +40 °C		
Temperatura de armazenagem:	-10 ~ +60 °C		
Umidade relativa:	< 80%		
Alimentação:	1 bateria 1,5V (LR44 ou SR44)		
Vida útil da bateria:	1 ano sob condições normais de uso		

Nomenclatura:

1. Parafuso trava do cilindro
2. Face de medição cilíndrica Ø 4mm
3. Face de medição plana
4. Display
5. Parafuso trava
6. Tecla de conversão da unidade [mm/inch]
7. Tecla liga/desliga [OFF/ON]
8. Tecla de zeragem [ZERO]
9. Tampa de saída de dados
10. Tampa da bateria
11. Escala capacitiva
12. Limitador
13. Vareta de profundidade

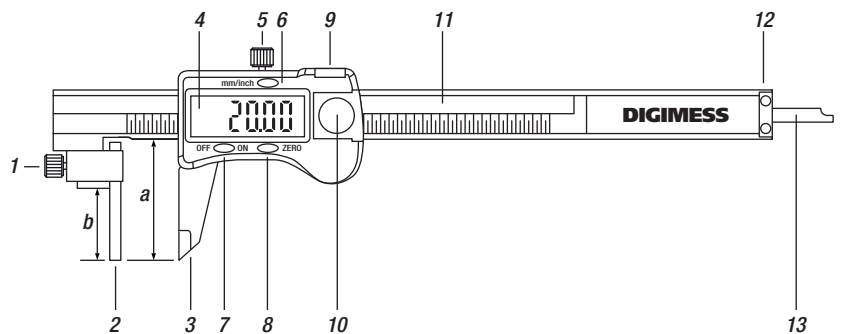

	150mm	200mm	300mm
a	46mm	50mm	66mm
b	30mm	40mm	50mm

Funções

Liga/desliga: O paquímetro liga ou desliga ao pressionar uma vez a tecla [OFF/ON].

Conversão de unidades: paquímetro converte as unidades entre milímetros (mm) e polegadas decimais (in) ao pressionar uma vez a tecla [mm/inch].

Zeragem: O paquímetro faz a zeragem do display ao pressionar uma vez a tecla [ZERO]. A zeragem pode ser realizada em qualquer ponto da escala.

Baixa carga da bateria: A baixa carga da bateria é indicada quando os dígitos do display começam a piscar. Enquanto os dígitos piscam o paquímetro ainda é capaz de medir normalmente. A bateria deve então ser substituída nesse momento, antes que o display apague totalmente.

Substituição da bateria:

Para substituir a bateria deve-se retirar a tampa da bateria deslizando-a suavemente para a direita.

Retire a bateria usada e coloque a nova bateria (seguindo o modelo indicado neste manual) cuidadosamente para não danificar os contatos.

O lado positivo (+) deve ficar para cima. Monte a tampa novamente.

Em alguns casos a bateria pode sobrecarregar o circuito do instrumento, travando todos os dígitos do display ou travando o display em 0,00mm.

Recomendamos então reiniciá-lo retirando a bateria e deixando-a fora do instrumento por aproximadamente 1 minuto antes de colocá-la novamente.

DIGIMESS


Contato: sac@digimess.com.br

Este produto possui 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.
Fabricado na China. Importado por Digimess Instrumentos de Precisão Ltda.
CNPJ 05.396.034/0001-60

Manutenção e cuidados:

- 1) Antes de utilizar o paquímetro tenha certeza que todas suas partes estão livres de sujeira, poeira, oleosidade. Tenha atenção especial as faces de medição, a escala e as guias. Sempre use um pano macio ou flanela para fazer a limpeza. Utilize produtos apropriados (álcool isopropílico por exemplo).
- 2) Mantenha as guias sempre lubrificadas com uma fina camada de óleo apropriado. Não utilize óleo em excesso. Ao guardar o paquímetro aplique também uma fina camada de óleo evitando oxidação.
- 3) Antes de realizar medições com o paquímetro tenha certeza as faces de medição estão preservadas. Ao olhar as faces de medição contra a luz não deve haver passagem de claridade.
- 4) Evite choques, impactos e quedas, principalmente nas faces de medição. Não utilize as faces de medição do paquímetro para outros fins que não sejam suas medições.

- 5) Evite o uso do paquímetro sob a luz direta do sol. Não guarde o paquímetro em locais de temperaturas extremamente quentes ou frias.
- 6) Não utilize lápis elétrico para gravação (de número de patrimônio por exemplo) no corpo do paquímetro, evitando risco de danos ao circuito eletrônico.
- 7) A bateria deve ser retirada do paquímetro caso o mesmo fique muito tempo armazenado sem utilização, caso contrário pode haver vazamento do líquido da bateria danificando o circuito eletrônico.
- 8) Caso ocorra contato de material líquido (água, óleo, lubrificante) na escala do paquímetro, a mesma deve ser completamente seca antes de retornar a sua utilização normal. Caso o paquímetro seja utilizado com a escala úmida, seus dígitos e medições poderão variar.

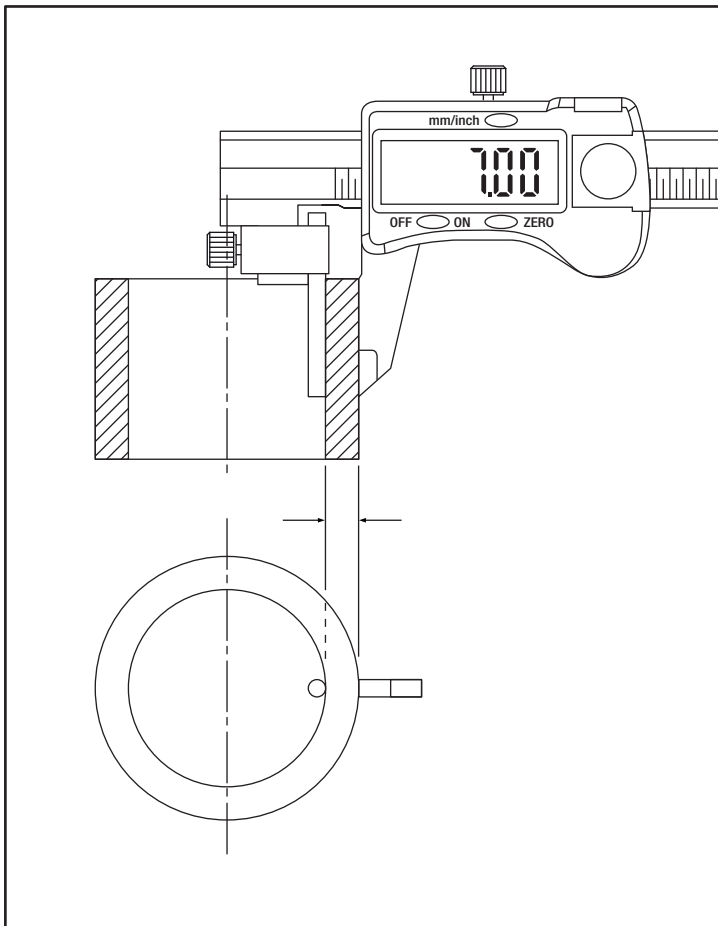

Medição correta com o paquímetro para paredes de tubos

O paquímetro é utilizado principalmente para medição da espessura da parede de tubos. Pode ser utilizado para medições também de outros tipos de peças com superfície cilíndrica.

O bico de medição fixo (cilíndrico) deve ser inserido fazendo contato dentro do tubo.

O bico móvel (plano) deve fazer contato por fora do tubo.

Tenha cuidado especial de eliminar as rebarbas nas paredes decorrentes do corte do tubo.